

Durchführung eines Reset am WPM TEC


1. Zum Aktivieren der Bedieneinheit drei Sekunden lang auf **Menü** drücken.




2. Einmal **Menü** drücken.



3. Drücken Sie die Pfeiltaste rechts, bis der Balken auf **Inbetriebnahme** steht. Drücken Sie danach auf **OK**.

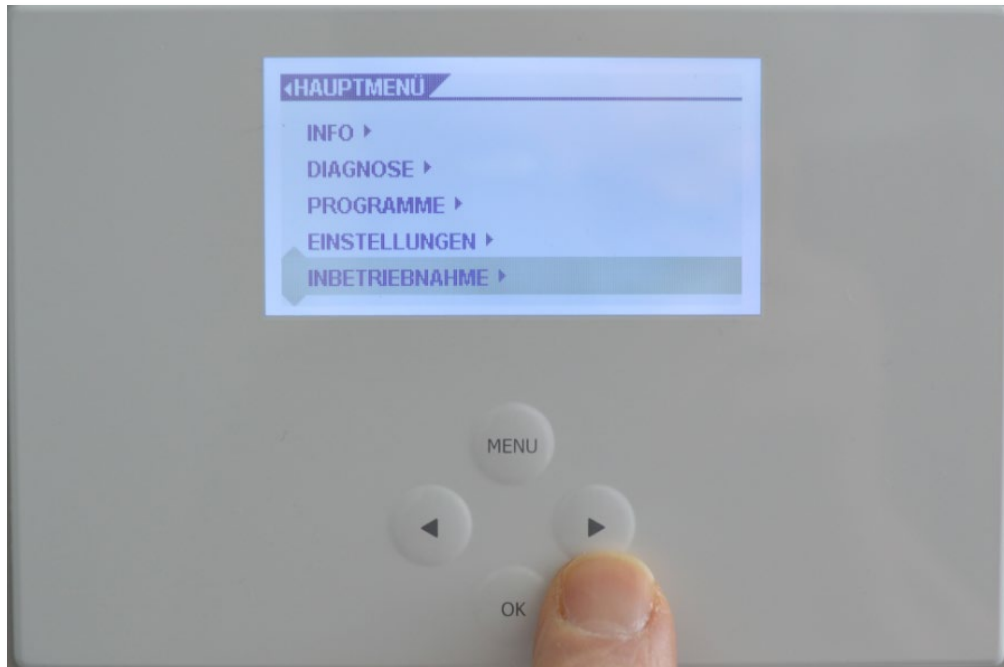

4. Drücken Sie die Pfeiltaste rechts erneut, bis der Balken auf **RESET** steht. Drücken Sie danach auf **OK**.

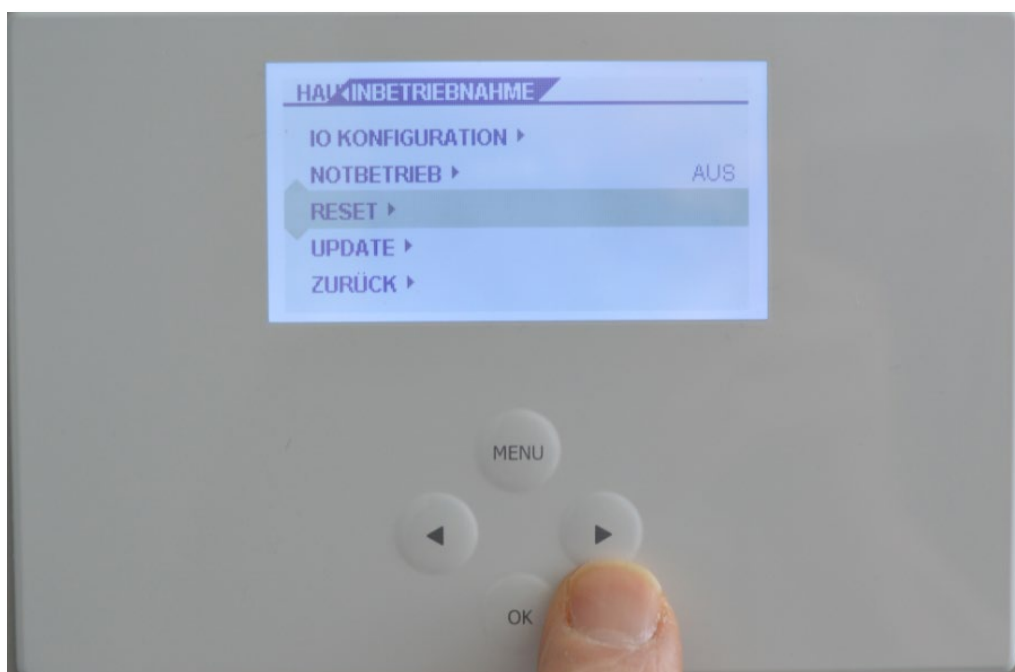

5. Wenn der Balken auf **WÄRMEPUMPE** steht, drücken Sie auf **OK**.




6. Es erscheint eine **"0"** im Display.



7. Drücken Sie die Pfeiltaste rechts, bis eine **"1"** im Display erscheint. Drücken Sie danach **4** mal auf die **OK-Taste** (Code 1000).




Auf dem Display erscheint **AUS**.

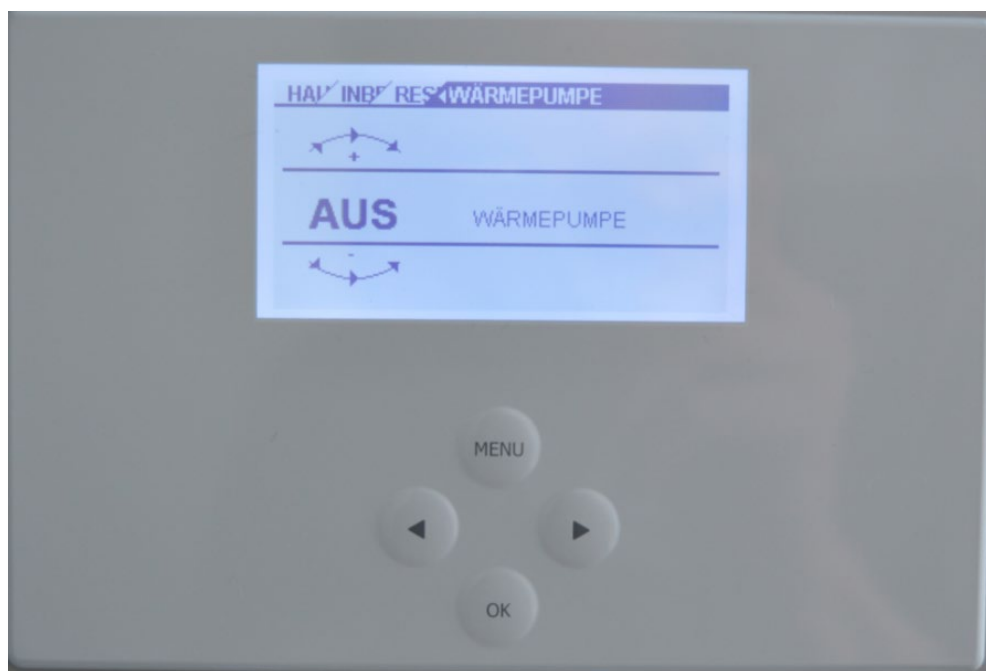

8. Drücken Sie die Pfeiltaste rechts, bis auf dem Display **EIN** erscheint.



Drücken Sie danach auf **OK** um den Reset zu aktivieren.

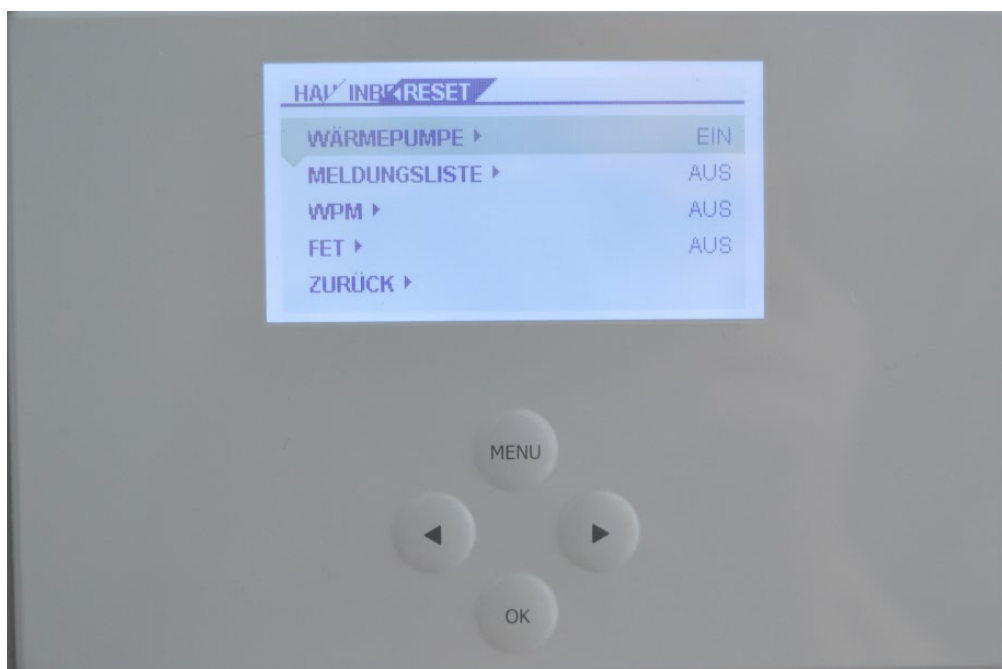

9. Drücken Sie die Taste "Menü" so oft, bis das Startbild wieder erscheint. Alternativ belassen Sie die Einstellungen so. Nach kurzer Zeit schaltet das Display automatisch auf das Startbild zurück.

